


[緑ドン E] 追加メーカー対策品突破される！！

エレコ[緑ドン E]に、追加で取り付けたメーカー対策品(2ピン配線への圧接を防護するためのチューブ)が突破されるという事案が発生致しました(関東圏の複数店舗にて)。

昨年 10 月中旬より、エレコ[緑ドン E]を対象にメーカーから対策品(第二弾)が配布され、今回被害が確認された店舗においても、しっかりと対策品を取り付けている状況でしたが、対策品のチューブには穴が開いており、1 万枚を超える実被害も発生してしまいました。

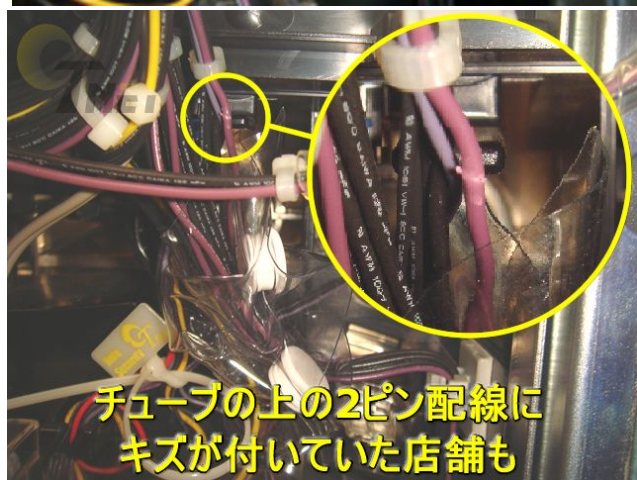

- ① チューブに穴が開いていた
- ② 精算ボタンのキャップは外れていた (配線は抜けていなかった)
- ③ 精算ボタンの周りにキズが付いていた (MAXBET ボタン周辺や筐体にキズは無かった)
- ④ チューブ上の 2 ピン配線にキズが付いていた店舗もある

被害店 A 状況等 (4人組)

《発見経緯》	閉店間際、スタッフが当該台で遊技していたお客様が気になり、カメラで確認したことによる
12:54	実行役1名、壁役2名の3名が別々に入店 精算ボタン付近で怪しい手つき 壁役Aは、人が近づいてきたら実行犯へ連絡 壁役Bは、人が近づいてきたらすぐ壁に (この間にセル等を仕込んでいたものと思われる)
13:15	この時間まで上記状態が続く その後、実行役・壁役Aは通常遊技
13:35	実行犯がBBを引きART突入 → ART中に遊技終了し約300枚交換 実行役・壁役A・壁役Bは、順次退店
13:36	打ち子入店 → 当該台へ着席
22:30	遊技終了。約11,000枚を交換 (犯行時間9時間)

本件については、続報が入り次第、お伝えいたしますが、状況等から、今回の手口は《不正精算ボタン+セル》である可能性が高いものと思われまます。

手口(推測) → 不正精算ボタン + セル

- ① 精算ボタンをこじ開ける
- ② 精算ボタンの配線を抜き、不正精算ボタンに交換
9月中旬、[ダイナミックサンダーVRF]の精算ボタンが盗まれる事例があったが、今回はそれを不正品に改造している可能性有
- ③ 2ピン配線を狙ってセルを挿入 (セルの先端は、カッタータイプ or 圧接タイプ)
- ④ セル挿入時にチューブに穴が開いた もしくは、穴あけ用の器具を用いて穴を開けた
- ⑤ 不正精算ボタンとセルとで、【ART継続・ゲーム数上乘せ】をさせる
- ⑥ 不正精算ボタンを外し、正規精算ボタンと交換
- ⑦ 発見リスクの軽減の為、配線を元に戻す (対策品のキャップまでは戻せない)
- ⑧ 打ち子に遊技が変わる → 長時間に及ぶ遊技の結果、1万枚を超える被害となる

【情報提供】



株式会社ジーティネット (<http://www.gt-net110.com/>)
パチンコ・パチスロ情報島 (<http://www.vsearch.co.jp/>)